

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	ARTAJONA
Edificio	Parroquia de San Pedro
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Cuartos (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 6 Altura del bronce 38 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	1918
Descripción	
Fotos	10
Toques	La campana toca los cuartos, de noche y de día. No debe participar en ningún otro toque, incluso extraordinario, que no sean estas señales horarias.
Conservación, mantenimiento	Cuelga de una viga de hierro, mal puesta (horizontal en vez de vertical) lo que disminuye su resistencia. Por otra parte, esa misma viga de hierro transmite la vibración de la campana a la fábrica de la torre, amplificando sus parciales más altos, y produciendo un sonido mucho más metálico. La campana cuenta con dos sistemas de toque exteriores, aunque parece que solamente funciona el más reciente: un martillo exterior por gravedad, que iría conectado al reloj, ubicado en la planta alta y un electromazo ECAT muy reciente. El electromazo está demasiado cerca de la boca, limitando el alcance del golpe y dejandolo algo pegado al bronce, limitando su resonancia. No tiene badajo, como corresponde a las campanas del reloj.
Protección	
Propuestas	De acuerdo con la propuesta general de restauración esta campana debe ser restaurada y dotada de yugo de madera, formaría parte de los bandeos, tanto manuales como automáticos. Se ubicaría en la parte inferior, y no participará en el toque de los cuartos. Debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos que permita el baneo y que no impida el toque manual. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques. Como el resto de campanas debe ser orientada convenientemente, es decir con la cruz hacia afuera.

Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Cuartos \(A\) Parroquia de San Pedro - ARTAJONA](#)

PDF (19-04-2026)