

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD DE MÉXICO
Municipio	COYOACÁN
Edificio	Templo de Santa Catarina de Siena Coyoacán
Dirección	Francisco Sosa entre Melchor Ocampo y Jardín Santa Catarina, Av. Río Churubusco Plaza, Santa Catarina 04120
Localización	Sala de campanas
Nombre	Esquila 2 (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 4,7 Altura del bronce 40,5 Peso aproximado (en kilos)68 kg
Fundidor	
Año fundición	1821
Descripción	La esquila es quizás una de las primeras fundidas tras la Independencia. Está mal orientada (tiene una cruz de calvario, en el medio, hacia adentro). En el medio pie tiene una breve inscripción: "SAN SALVADOR AÑO DE 1821" que debieron escribir SAN SALVADOR... La expresión ANNO DE tiene muy seguramente su origen en el ANNO D, es decir ANNO DOMINI, o AÑO DEL SEÑOR, que luego se convirtió en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.
Fotos	50
Toques	
Conservación, mantenimiento	Mal orientada (la cruz hacia adentro). Espléndido yugo de madera, pintado de almagra para su protección. Los tirantes o abarcones del asa exterior sueltos y caídos. Los extremos del brazo casi pegados al soporte, seguramente de piedra, para seguridad en caso de rotura de los ejes. Enorme badajo de bronce, cuelga de cadena, sin cable o cuerda en su extremo. Desgaste en parte frontal ocasionado por el cable de acero adaptado para la campana #1. Ataque xilófago en yugo y desprendimiento de cinturones metálicos de parte posterior. Contrapeso pintado.
Protección	
Propuestas	Debe restaurarse el yugo de madera, conservando todo aquello que sea posible, y protegiéndolo con pintura de almagra, como se conserva en la parte interior. Los abarcones deben ser repuestos, conservándolos en su integridad, así como los soportes del muro y sus cojinetes. En cualquier caso la campana debe ser bien orientada, de modo que la cruz mire hacia el exterior de la torre. El badajo debe ser proporcional a la campana, de fierro, de una pieza, de modo que durante el volteo de la esquila percute solamente en el punto de percusión, cerca del labio, en la parte más gruesa, para preservar una campana que tiene casi doscientos años. En cualquier caso la esquila, que debe seguir volteando, debe protegerse del cable que sirve para tocar la campana mayor, que la está dañando de manera irreversible.

Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Esquila 2 \(1\) Templo de Santa Catarina de Siena Coyoacán - COYOACÁN](#)

PDF (13-07-2026)