

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	AYORA
Edificio	Parroquia de la Asunción
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa María (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 12 Altura del bronce 95 Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	LA CALLEJA, FELIPE DE
Año fundición	1765
Descripción	
Fotos	29
Toques	Desde la rotura de la corona, se limita a repicar.
Conservación, mantenimiento	Las torsiones a las que la campana fue sometida por la nueva instalación de Lepatronic, le han abierto una rotura que se extiende desde la corona hasta el medio, que ha obligado a inmovilizar el instrumento. Las sujeciones de la campana han venido oxidándose en los últimos años y en ellas se han detectado, incluso, principios de grietas.
Protección	
Propuestas	Cabría valorar, a medio plazo, la restauración integral de la campana. La solución para el bronce habría de pasar, necesariamente, por la soldadura de su rotura, para la recuperación plena de su sonoridad original. Al bronce habría que restituirle el antiguo yugo de madera, felizmente conservado en el interior de la torre. Por último, sería necesario sustituir los mecanismos de toque automático actuales por un electromazo de última generación y un motor de impulsos, que cabe programar para reproducir los toques tradicionales de Ayora.
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	24-10-2020

Ficha completa de la campana: [Santa María \(3\) Parroquia de la Asunción - AYORA](#)

PDF (04-08-2026)