

<b>Comunidade Autónoma / Departamento / Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	TUI
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campás
<b>Nombre</b>	<b>María de la Soledad (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 96   Bordo 10   Altura do bronce 82   Peso aproximado (en quilogramos)512 kg
<b>Fundidor</b>	RUCABADO
<b>Ano de fundición</b>	1785ca
<b>Descrición</b>	<p>A campá ten un par de inscricións en español, de documentación limitada debido aos defectos de fundición. Di na parte superior "ST # YGLESLIA # DETUY # MARIA ## DELASOLEDAD # AÑO # DE # I # 7 8 " Os defectos de fundición impiden completar o ano, que apuntamos como 1785, ata que ora documentación confírmeo. O texto debeu escribirse "MARÍA DE LA SOLEDAD # SANTA IGLESIA DE TUY # " que debe interpretarse como SANTA IGREXA (CATEDRAL).</p> <p>No medio hai, á parte de fóra, unha cruz con pedestal e debaixo pon "LAUOZ # DEL # ANGEL # SOI # QUE # DEL ALTO SUENA AUEMARIA # GRACIA # PLENA #" que a miúdo se escribe SOY LA VOZ DEL ANGEL QUE EN ALTO SUENA AVE MARÍA GRACIA PLENA.</p> <p>Debaixo hai unha cartela coa marca de fábrica, dun fundidor descoñecido ata a data: "RUCABADO / MEHIZO # " ou sexa RUCABADO FÍXOME.</p>
<b>Fotos</b>	50
<b>Toques</b>	Aínda que mantén o badalo, non foi dotada de mecanismos para o toque mecánico debido á súa gran greta, que produce un son xordo e desagradable.
<b>Conservación, mantemento</b>	<p>Gran greta horizontal, que coincide cun repique circular realizado por un badalo grande e excesivamente curto.</p> <p>Numerosos defectos de fundición que afectan ao final da data da campá.</p> <p>Marca de graxa no muro, proba de mover a campá.</p> <p>No interior pon, escrito con xiz "Gonzalo Canpanero".</p> <p>O badalo está atado cunha tira de coiro que conserva os pelos do animal.</p> <p>Panca para balancear e voltear a campá.</p> <p>O cepo parece novo. Eixos abacelados. A campá non foi protexida durante a conservación do cepo novo, e está manchada de pintura vermella.</p>
<b>Protección</b>	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente de inclusión da campá e do cepo no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
<b>Propostas</b>	<p>A campá debe ser soldada, por unha empresa especializada, tras o que debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridade orixinal.</p> <p>Dado que o yugo é novo debe ser mantido.</p> <p>Debe dotarse á campá dun motor de impulsos e un electromazo, situados ambos á beira dereita, para posibilitar o toque manual e non impedir o uso dunha sogá unida á panca.</p>

<b>Autors da documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Data</b>	11-09-2006

Folla completa da campá: [María de la Soledad \(5\) Catedral de Santa María - TUI](#)

PDF (09-06-2026)