

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Ave María (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 5 Altura del bronce 41 Peso aproximado (en kilos)64 kg
Fundidor	
Año fundición	1918
Descripción	Campana muy decorada. En el medio, a la parte exterior, tiene una cruz de flores y debajo un querubín; a la derecha un anagrama de Jesús; a la parte interior un monograma de María y a la izquierda un Corazón de Jesús. En el medio pie, en la parte interior, dice "AVE MARIA" y debajo "AÑO 1918". Por el estilo parece ser de los HERMANOS ROSES, pero hay unas cuantas parecidas de esta época sin firmar.
Fotos	20
Toques	Volteo automático mediante motor continuo.
Conservación, mantenimiento	Badajo pega en su punto, aunque parece algo largo, ya que la bola pega en la parte alta. Campana muy desgastada por el toque continuado para el culto ordinario y quizás también por el desplazamiento del badajo. Soportes de los rodamientos hacia afuera, en vez de estar embutidos en el muro. En el cabezal del yugo pone "ROSES / ADZANETA (VALENCIA)"
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los existentes, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (palanca de hierro, rodamientos empotrados en el muro). La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, de manera que a las 03 se ponga la palanca de volteo para posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación, debido a su antigüedad. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	01-09-2007

Ficha completa de la campana: [Ave María \(3\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)

PDF (09-09-2026)