

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	BAEZA
Edificio	Catedral de la Natividad de Nuestra Señora
Dirección	Plaza de Santa María 23440
Localización	sala de campanas
Nombre	San José (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Borde 7 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)264 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1981
Descripción	<p>La campana está mal orientada, es decir que tiene la cruz hacia adentro, mientras que al lado exterior figuran todas las inscripciones, como es usual en esta empresa, que ubica todos los textos al lado interior para que puedan ser leídos.</p> <p>Arriba dice "SAN JOSE" y en el medio "HOMENAJE A CUANTAS PERSONAS COLABORARON EN LA RESTAURACION DE LA S. I. CATEDRAL DE BAEZA SIENDO CANONIGO ENCARGADO EL M. I. SR. D. JOSE MELGARES RAYA. (ARCHIVERO) 19 III 81" Las abreviaturas se pueden interpretar como "SANTA IGLESIA" y "MUY ILUSTRE SEÑOR DON" mientras que la fecha corresponde al 19 de marzo de 1981.</p> <p>En la parte interior media hay un crucifijo.</p>
Fotos	24
Toques	Volteo - Voltea en el Ángelus a mediodía, tras los golpes de la campana mayor.
Conservación, mantenimiento	<p>A pesar de tener un badajo de caña de plástico, éste no rebota.</p> <p>El badajo es del tipo ROSAS, es decir con una abrazadera rígida a la badajera, con una sola articulación, caña de material plástico y bola torneada de metal. La bola tiene dos cables de acero que en caso, bastante improbable, de rotura de la caña, golpearían de cualquier manera en la campana, con posible rotura de la misma. El cable daña la caña de material plástico, por lo que en vez de servir de elemento de seguridad, es causa probable de rotura.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe limpiarse, por dentro y por fuera, para recuperar su sonoridad original. Debe ser dotada de un yugo de madera, que asegure la mejor difusión de sus notas. El yugo, de acuerdo con el único antiguo existente, deberá ser pintado de rojo y no de verde.</p> <p>La campana deberá tener tanto un electromazo como un motor de impulsos al lado izquierdo, para permitir un posible volteo manual mediante soga, al estilo andaluz, en el lado derecho.</p> <p>El badajo no deberá estar fijado rígidamente a la badajera, ya que esta técnica arranca el asa interior. Por el contrario deberá instalarse mediante una doble articulación, que absorba parte del golpe y no lo transmita al asa. También deberá estar dotado del correspondiente ojal para posibles toques manuales.</p>

Autores de la documentación	LLOP i ÀLVARO, Francesc
Fecha	25-06-2021

Ficha completa de la campana: [San José \(1\) Catedral de la Natividad de Nuestra Señora - BAEZA](#)

PDF (24-06-2026)