

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	BAEZA
Edificio	Catedral de la Natividad de Nuestra Señora
Dirección	Plaza de Santa María 23440
Localización	sala de campanas
Nombre	Virgen del Alcázar (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 98 Borde 8 Altura del bronce 84 Peso aproximado (en kilos)545 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1982
Descripción	<p>La campana tiene una inscripción incisa, realizada a base de pequeños agujeros, que dejan en resalte las letras, donde pone "VIRGEN DEL ALCAZAR MADRE DE LOS CAIDOS DE BAEZA AÑO MCMXXXVI - MAYO DE 1982".</p> <p>Por debajo hay una cenefa formada por grandes flores. Dentro de alguna de ellas están las letras "A" o "N" sin significado aparente.</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal flanqueada por dos cipreses, mientras que a la parte de dentro está la marca de fábrica "FUNDICION HIJO DE MANUEL ROSAS TORREDONJIMENO (JAEN)"</p>
Fotos	40
Toques	Solamente volteo mediante motor continuo.
Conservación, mantenimiento	<p>Presenta numerosos defectos de fundición. A pesar de tener diferencias mínimas de tamaño con la campana (3), la diferencia sonora es notable.</p> <p>La campana tiene las asas de bronce reforzadas con unas pletinas de hierro adaptadas a la forma, aunque mal atornilladas a la cabeza de la campana. Probablemente los refuerzos se instalaron ante la debilidad de las asas a causa de los defectos de fundición.</p> <p>Los soportes salen mucho del muro, con las consiguientes cargas sobre la fábrica.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe limpiarse, por dentro y por fuera, para recuperar su sonoridad original.</p> <p>Debe ser dotada de un yugo de madera, que asegure la mejor difusión de sus notas. El yugo, de acuerdo con el único antiguo existente, deberá ser pintado de rojo y no de verde.</p> <p>La campana deberá tener tanto un electromazo como un motor de impulsos al lado izquierdo, para permitir un posible volteo manual mediante soga, al estilo andaluz, en el lado derecho.</p> <p>El badajo no deberá estar fijado rígidamente a la badajera, ya que esta técnica arranca el asa interior. Por el contrario deberá instalarse mediante una doble articulación, que absorba parte del golpe y no lo transmita al asa. También deberá estar dotado del correspondiente ojal para posibles toques manuales.</p>
Autores de la documentación	LLOP i ÀLVARO, Francesc

Fecha	25-06-2021
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [Virgen del Alcázar \(2\) Catedral de la Natividad de Nuestra Señora - BAEZA](#)

PDF (05-06-2026)