

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Nuestro Señor (11)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 132 Borde 14 Altura del bronce 105 Peso aproximado (en kilos)1332 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1941
Descripción	<p>La campana tiene diversas decoraciones. Las asas están decoradas con querubines.</p> <p>En la parte superior pone, a la parte de adentro "CATEDRAL DE SEGORBE AÑO 1941". Ya se ha indicado en otro lugar que tras la desaparición de campanas en la guerra civil, y su difícil adscripción por no estar bien documentadas, se decidió indicar el lugar de destino, algo inaudito en las campanas antes de esta contienda.</p> <p>En el medio hay, a la parte de afuera, una cruz sobre nubes. A la derecha el escudo de España rodeado por la marca de fábrica "CTRS ROSES HERMANOS SILLA - (VALENCIA)" donde se puede interpretar la abreviatura como CONSTRUCTORES. A la izquierda hay una custodia.</p>
Fotos	31
Toques	<p>Toque manual (volteo, repique) según celebraciones y ocasiones.</p> <p>Toque automático mediante electromazo exterior</p> <p>El cable del toque de alarma, que llega hasta la calle, está atado a la viga de madera y por tanto en desuso.</p>
Conservación, mantenimiento	<p>La campana tiene numerosos defectos de conservación por la parte interna.</p> <p>El badajo atado con cuerdas de diversos materiales y con cadenas. Tiene un cable de seguridad que no lo retendría en caso de rotura.</p> <p>El badajo pega alto, con cierto peligro de rotura, posiblemente porque falta el taco de madera original que aislaba el badajo de la campana.</p> <p>Electromazo pega algo bajo.</p> <p>El yugo está mal conservado, especialmente la parte exterior, cuya capa de pintura casi ha desaparecido.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe restaurarse el yugo de madera, manteniendo tanto el volteo con soga de esta campana como el repique manual.</p> <p>Debe ser dotada de un electromazo moderno, para los toques automáticos.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	01-09-2007

Ficha completa de la campana: [Nuestro Señor \(11\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)

PDF (15-05-2026)