

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Dirección	
Edificio	Convento de Nuestra Señora de Gracia

Campanas actuales

Nombre	Esquila (2)
Localización	Primer nivel de la espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1660
Descripción	La documentación de la campana ha presentado algunas dificultades porque no se pudo acceder a ella. No obstante desde la distancia parecen leerse con relativa claridad las inscripciones. Así en el tercio lleva la siguiente en latín y español: "IHS ? MARIA ? IOSEPH ? AÑODE 1660". En ella están los tres nombres de la Sagrada Familia, hecho bastante habitual en las campanas de la época y el año de su fundición. La parte en latín se traduce así: "JESÚS MARÍA Y JOSÉ". En el medio lleva una cruz con pedestal y en el medio pie otra inscripción en español y latín con algunos errores: "S ^{TO} ? THOMAS DE VILLANUEBA ? S ? IUACHIM ? SANTA ? ANA". Correctamente sería: "SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA SAN JOAQUÍN SANTA ANA".
Fotos	1
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es del todo inadecuado y pone en riesgo su conservación. Dispone de un yugo de hierro con contrapeso en su parte superior. Tiene un badajo atado, sin refuerzo mediante un cable de seguridad, y está mecanizada con un motor de volteo continuo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de bajarse de la espadaña para limpiarla por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de las campanas situadas en la espadaña de la iglesia de las Concepcionistas. El badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad. Por último es necesario cambiar la mecanización. El motor de volteo se debería de sustituir por otro de impulsos que permita oscilar la campana sin llegar a dar la vuelta completa. El electromazo se debe de retirar igualmente.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-03-2019

Nombre	Esquila (3)
Localización	Primer nivel de la espadaña

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	RIVERA DOMÍNGUEZ, GABRIEL
Año fundición	1991
Descripción	La documentación de la campana ha presentado algunas dificultades porque no se pudo acceder a ella. No obstante desde la distancia parecen leerse con relativa claridad las inscripciones, al menos desde una de las caras. En el tercio está el año de fundición: "AÑO 1991". Seguidamente está la marca de fábrica en el medio: "FUNDICION GABRIEL RIVERA / MONTEHERMOSO / CACERES". Posiblemente disponga de una cruz en la cara no documentada.
Fotos	1
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es del todo inadecuado y pone en riesgo su conservación. Dispone de un yugo de hierro con contrapeso en su parte superior. Tiene un badajo atado, sin refuerzo mediante un cable de seguridad, y está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de bajarse de la espadaña para limpiarla por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de las campanas situadas en la espadaña de la iglesia de las Concepcionistas. El badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad. Por último es necesario cambiar la mecanización. El motor de volteo se debería de sustituir por otro de impulsos que permita oscilar la campana sin llegar a dar la vuelta completa. El electromazo se debe de retirar igualmente.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-03-2019

Información completa: [Convento de Nuestra Señora de Gracia - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-06-2026)