

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BUÑOL
Dirección	
Edificio	Iglesia de San Rafael

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 6 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1959
Descripción	
Fotos	14
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana dispone de una cuerda al badajo para los toques de misa. Está muy ladeada por lo que es improbable que suene bien con la cuerda desde el pie de la torre. La campana fue mal montada desde el principio, con la cruz hacia adentro y el brazo del cigüeñal hacia afuera, lo que imposibilita su volteo con una soga.
Protección	
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe instalarse con yugo de madera, de características tradicionales de la zona. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques.
Autores de la documentación	MESTRES CAMPANERS
Fecha	13-04-2016

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 7,5 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)

Año fundición	1959
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Del badajo sólo queda el ancoreta, yq que está partido, por lo que queda en cruz (horizontal).
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MESTRES CAMPANERS
Fecha	13-04-2016

Información completa: [Iglesia de San Rafael - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-06-2026)