

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BUÑOL
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38.5 Borde 3,5 Altura del bronce 31 Peso aproximado (en kilos)33 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960ca
Descripción	
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Para aumentar el peso del yugo, se han añadido dos pletinas, fijadas mediante un solo tornillo pasante, lo que aumenta la poca seguridad del conjunto.
Protección	
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características tradicionales de la zona.</p> <p>La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques.</p>
Autores de la documentación	MESTRES CAMPANERS
Fecha	13-04-2016

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 5 Altura del bronce 46 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	
Año fundición	1745

Descripción	<p>La campana tiene una inscripción muy simple, que combina el griego, el latín y el español, y que fue habitual desde finales del XVIII a mitad del XIX, aunque sigue presente en las campanas actuales gallegas: " ?IHS? ?MARIA? ?IOSPH? ?AÑO ? DE ?MDCCXXXV?" Corresponde a la Sagrada Familia y debieron escribir en latín "JHS MARIA ET JOSEPH ANNO MDCCXLV"</p> <p>La expresión ANNO DE, que luego pasa al español como AÑO DE tiene muy seguramente su origen en el ANNO D, es decir ANNO DOMINI, o AÑO DEL SEÑOR, que luego se convirtió en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.</p>
Fotos	12
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana no tiene asas y está rajada. No es improbable que la causa de la rotura sea el doble martillo.
Protección	Debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido a su interés.
Propuestas	<p>La campana debe ser soldada por empresa competente y especializada para recuperar la sonoridad original.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características tradicionales de la zona.</p> <p>La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques.</p>
Autores de la documentación	MESTRES CAMPANERS
Fecha	13-04-2016

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 7 Altura del bronce 4,5 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960ca
Descripción	
Fotos	6
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MESTRES CAMPANERS
Fecha	13-04-2016

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-05-2026)