

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALMORADÍ
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades

Campanas actuales

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 4 Altura del bronce 34 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1979
Descripción	La campana lleva en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que está dedicada: "SAGRADO CORAZON". Seguidamente tiene otra en el medio con el nombre del párroco, el del lugar para el que fue fundida y el año: "SIENDO CURA PARROCO / D. ANGEL PEREZ H. / HEREDADES MAYO 1.979". También dispone en el medio de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
Fotos	7
Toques	Volteo y repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2017

Nombre	Nuestra Señora del Rosario (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 6 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA

Año fundición	1966
Descripción	La campana tiene en el tercio unas inscripciones, situadas entre tres cordones. La primera hace referencia a la advocación a la que está dedicada la campana: "? NTRA. SRA DEL ROSARIO ?". La segunda indica el nombre del lugar y la fecha de bendición o instalación de la campana: "? ? HEREDADES - JULIO 1966 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. En el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Por último tiene en el medio pie una inscripción con el nombre del párroco del momento: "? ? SIENDO CURA PARROCO D. SALVADOR CARRILLO SALA ? ?".
Fotos	15
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas y medias.
Conservación, mantenimiento	La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2017

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-07-2026)